



ELICOM
ELECTRONIC

VARTUOTOJO INSTRUKCIJA

Elektroninės svarstyklės
tipas EVL + xx PK7



1. Sudėtis

- o Svarstyklės
- o Metalinė plokštė
- o Maitinimo blokas
- o Vartotojo instrukcija

2. Įrengimas

Padėkite metalinę plokštę ant svarstyklių. Metalinės plokštės kojelės turi įsistatyti į joms skirtos skilutes ant svarstyklių paviršiaus.

Padėkite svarstyklės ant stabilaus paviršiaus. Svarstyklių priekyje iš kairės yra akute su burbuliuku. Išlyginkite svarstyklės sukdami kojeles taip, kad burbuliukas būtų juodojo apskritimo viduje.

Pajunkite maitinimo bloką prie svarstyklių.

Dėmesio !!!

Nenaudokite svarstyklių:

- patalpose su greitu temperatūros pokyčiu
- po tiesiais saulės spinduliais
- dulketuose ir drėgnuose patalpose
- vejotuose vietose
- ant vibruojančių, nestabilių paviršių

Nepalykite svorio ant svarstyklių.

Ne įrenginėkite svarstyklių prie įrenginių generuojančių didelius magnetinius ir/arba elektromagnetinius laukus..


Saugokite svarstyklės nuo skysčių užliejimo.

Saugokite svarstyklės nuo smūgių ir kratimo.

3. Įjungimas.




Svarstyklės įjungiamos trumpai paspaudus mygtuką ON / OFF. Atleidžiamė mygtuką įsijungus displejui.6-8 sekundės svarstyklės nustato “nulinį” svorį. Svarstyklės paruoštos darbui.

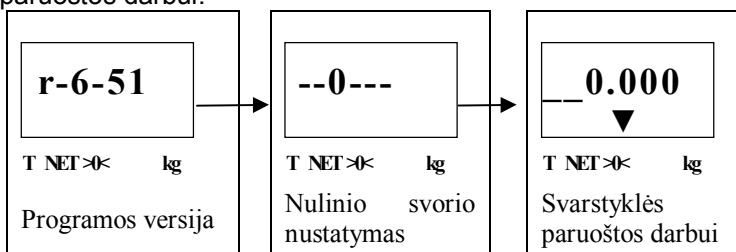


Normaliame režime turi būti nulinio svorio ir stabilumo indikatorius ▼ virš >0<. Jeigu jo trūksta: svarstyklės vibruoja/juda, negali nuskaityti temperatūros parodimų. Stabilizuokite svarstyklės. Jeigu indikatoriai neatsirado, palykite svarstyklę 15-20 min. ir paleiskite svarstyklės iš naujo (5 punktą).

4. Išjungimas. Svarstyklės išjungiamos laikant paspaudus mygtuką ON / OFF. Atleiskite mygtuką atsiradus ant displejaus užrašui:

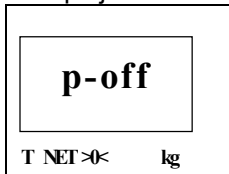


5. Paleidimas iš naujo. Svarstyklės turi būti paleistos iš naujo, jeigu nuėmus svorį nuo svarstyklių, displejus nerodo nulio. Tai gali atsitikti dėl temperatūros pokyčio arba jeigu svarstyklės buvo ilgą laiką apkrautos dideliu svoriu. Svarstyklės paleidžiamos iš naujo paspaudus mygtuką ->0<- . Po 3-4 sekundžių svarstyklės pasileis iš naujo ir displejus rodīs:

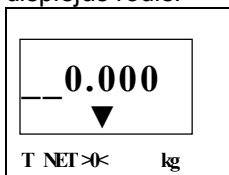

6. Svėrimas su tara.

<p>T NET>0< kg</p> <p>Padekit tuščią tarą.</p>	<p>T NET>0< kg</p> <p>Displėjus rodo taros svorį. Paspauskite mygtuką T.</p>	<p>T NET>0< kg</p> <p>Displėjus rodo nulį. ▼ prie Net užrašo</p>
--	--	--

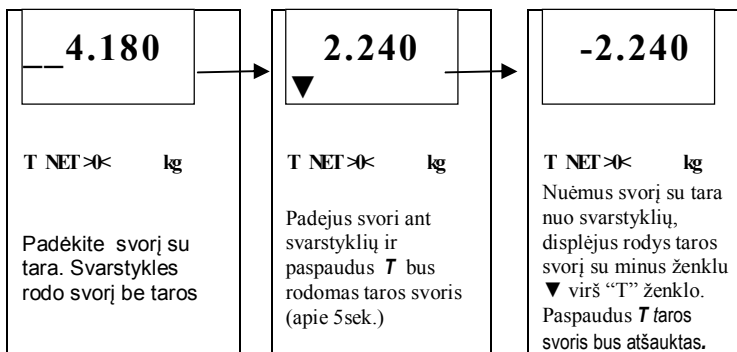

7. Klaidų aprašymas.

-0- Err

Svorio buvimas ant svarstyklių įjungimo arba paleidimo iš naujo metu.

nnn.nnn

Per didelis svoris..

bAtErr

Išsikrovė vidinė elektros baterija. Pajunkite maitinimo bloką prie svarstyklių, paspauskite mygtuką ON / OFF, poto mygtuką Fn du kartus. Palaukite, kol elektros baterija pasikraus ir displėjus rodys daugiau nei 5.5V.

bAt6.52

Paspauskite mygtuką **->0<** du kartus. Palikite svarstyklės pajungtos prie maitinimo šaltinio ne mažiau 8 valandų!

Err-5u

Iškvieskite serviso specialistą.

Fn-SEt

Iškvieskite serviso specialistą